

Schlechter Kaltleerlauf M44

Problem:

- • Kaltstartprobleme: schlechter **Kaltleerlauf**
- • FC 50-53: Aussetzer und/oder
- • FC 62, 64, 66, 75: Aussetzersumme/katschädigend
- • Motor läuft nach Kaltstart nicht auf allen Zylindern. Nach kurzer Zeit oder nach Gasstößen läuft der Motor absolut ohne Probleme.

Ursache:

Kristallisation der Wasseranteile kann bei tiefen Temperaturen zur Behinderung der HVA-Funktion und somit zu den beschriebenen Aussetzern führen.

Maßnahme:

- • Fahrzeug gut warm fahren und dann einen Ölwechsel durchführen, damit eventuell vorhandene Wasseranteile im Öl ausgeschlossen sind.
- • Wenn diese Maßnahme keinen Erfolg bringt, bitte prüfen, ob HVAs mit Kennzeichnung „131A/SPA....“ verbaut sind. In diesem Falle HVAs vom Teiledienst verbauen.